



Инструкция по монтажу гибкой клинкерной плитки (гибкого кирпича) “FSW”

1. Подготовка основания.

Поверхность, планируемую для монтажа необходимо выровнять, обеспылить, удалить следы краски, масел и прочих загрязнителей, способных снизить адгезию. Основание должно быть максимально ровным. Перед проведением работ по монтажу продукта его необходимо загрунтовать и дать грунтовке время для полимеризации не менее суток.

Дальнейшие работы проводить при температурном режиме от +5 до +35. При проведении наружных работ воздержитесь от проведения монтажа при сильном ветре и дожде.

Для монтажа гибкого клинкера рекомендуется использовать любой плиточный клей с подходящими для конкретного основания характеристиками. Мы рекомендуем использовать клеевые составы с маркировкой C2TE и добавлением к ним дисперсии ПВА Д51В(С) в количестве 100-150 гр/1 кг клея.

2. Монтаж.

Монтаж лучше всего осуществлять от противоположных углов/окон/дверей к центру с учетом распределения стыковочных (неполной длины) элементов в середине ряда с разносом распределения влево/вправо (во избежание ярко-выраженной вертикальной зоны стыковки). Выравнивание необходимо осуществлять каждые 2-4 ряда с помощью лазерного уровня, нивелира или по шнуру на небольших расстояниях и поверхностях. Промежуточные ряды допустимо выравнивать визуально. Небольшие отклонения не только не портят внешний вид, а наоборот формируют естественный внешний вид натуральной кирпичной кладки. Используйте клинкер одновременно из разных упаковок для естественного распределения по поверхности различных оттенков. Разность оттенков желательна, поскольку создаёт естественный внешний вид кладки. Рекомендуется использовать одновременно до 5 упаковок.

На подготовленное ранее основание кельмой или шпателем нанесите клей-расшивку и распределите её по поверхности зубчатым шпателем (гребенкой) с размером зуба 4 мм. После поверхность сглаживаем ровным (гладким) шпателем. Таким образом достигается равномерность толщины клеевого состава по всей плоскости поверхности. Покрывайте клеем площадь, которую Вы способны облицевать за 10-15 минут. По разметке лазерного луча или шнура приклейте на свои места плитки.

Приклеивание производится лёгким нажатием с корректировочным сдвигом параллельно поверхности в нужное положение, при этом контролируется проклейка периметра каждой плитки к поверхности.

Если Вы случайно попали клеем на поверхность плитки не пытайтесь сразу удалить его с поверхности, дождитесь высыхания и в течение следующих 48 часов удалите водой с применением щетки. При необходимости можно использовать средства для очистки кирпича (рекомендуем Типром+).

3. Подрезка и загибание.

При необходимости подрезки материала осуществляйте это путем нанесения надрезов канцелярским ножом на оборотную сторону и последующего разлома путем сгибания, либо осуществите отрез ножницами для получения требуемой формы плитки.

Мы рекомендуем осуществлять монтаж внешних и внутренних угловых соединений встык разными плитками, а не загибом. С последующим применением ремонтного раствора (приобретается отдельно). Но формирование угловых переходов также можно осуществлять путем нагрева всей плитки с помощью теплового пистолета и затем аккуратно и плавно сформировать сгиб в требуемом месте.

4. Гидрофобизация, окраска и т.д.

При необходимости нанесения дополнительных покрытий/обработок материала (окраска, гидрофобизация, лакирование и тп) необходимо осуществлять не ранее чем через 24 часа после монтажа.

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика СВ»

394074 г.Воронеж, ул.Новосибирская, д.13 к.4 пом.62-63

+79102465510 +79529524343